

# SJ-3F075M 三相反应式步进电机细分驱动器



## 1.概述


SJ-3F075M 驱动器驱动三相反应式步进电机,该驱动器采用原装进口模块,实现高频斩波,恒流驱动,具有很强的抗干扰性、高频性能好、起动频率高、控制信号与内部信号实现光电隔离、电流可调、结构简单、运行平稳、可靠性好、噪声小,带动 4.0A 以下所有的 36、45、55、75BC(BF)系列步进电机。

自投放市场以来,深受用户欢迎,特别是在舞台灯光、自动化、仪表、POS 机、雕刻机、票据打印机、工业标记打印机、半导体扩散炉等领域得到广泛应用。

#### SJ-3F075M 驱动器特点

- 1.0供电电源: 直流 24V--40V/3A。
- 1.1 每相最大驱动器电流为 4.0 安培。(由拨盘调节)
- 1.2 采用无过流专利技术。
- 1.3 采用国外进口电力电子元器件。
- 1.4 可由拨盘设定半流锁定。
- 1.5 细分数可选(不细分, 1/5, 1/10, 1/20, 1/40)。
- 1.6 所有输入信号都经过光电隔离。
- 1.7 斩波频率 f=40KHZ
- 1.8 电机的相电流为正弦波。

### 驱动器接线示意图

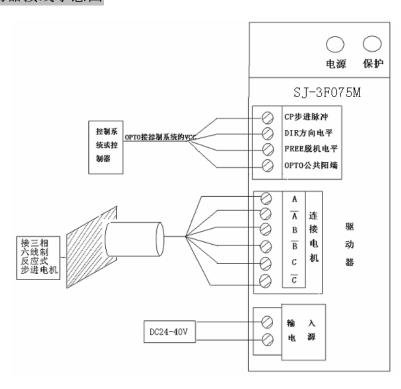

## 2.技术规格


符号	说明	最小	一般(典型)	最大	单位
Vss	输入电压直流DC	24		40	V
Iss	输入电源电流			4.0	A
Iout	相输出电流	0.5		4.0	A
Iin	逻辑输入电流	5	10	15	mA
Tp	步脉冲持续时间	5			μs
Ts	方向稳定时间	0			ms
Th	方向保持时间	10			μs
Td	开/关时间	20			μs
Fmax	最大运行频率			50	Khz
Famb	环境温度	0		+50	$^{\circ}$ C
Tstg	存储温度	-40		+125	$^{\circ}$ C

- 2.1 供电电源: 直流 24V--40V/3A。
- 2.2 驱动器适配电机: 36、45、55、75BC(BF)系列三相六线反应式步进电机。
- 2.3 驱动电流:每相最大驱动器电流为 4.0 安培。

根据不同电机,调节驱动器上电位器使输出电流与电机相匹配。(使电机带动负载能正常运行)

- 2.4 驱动方法: 恒流斩波。
- 2.5 重量: 0.3Kg

## 3.控制信号输入连接图

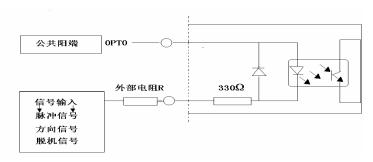

#### 注: 输入回路上输入电流为 5mA~20mA,一般使用输入电流 15 mA


图 1 中脉冲信号 (CP), 方向信号 (DIR) 输入回路上外部电阻 (R) 阻值由输入电压确定 如果输入电压超过 5V, 请参照表 1, 加装外接电阻 R 限流。

输入信号电压	外部电阻 (R) 阻值
直流 5V	不加外部电阻
直流 12V	680 欧姆
直流 24V	1.8k


#### 3.1 输入信号参数

脉冲信号幅值: "H"-----4.0~5.5V, "L"-----0~0.5V。 脉冲信号工作状态即占空比: 50%或50%以下


有的用户提出我的控制系统驱动不了驱动器,这主要是驱动电流够或极性不对,常用的正确驱动电路:

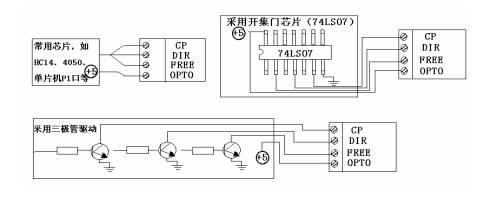


3.2控制系统共阴极方式输出与共阳方式驱动连接图:

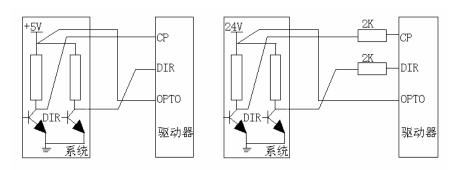

3.3 西门子 PLC (S7 CPU226),与共阳驱方式驱动器连接图:

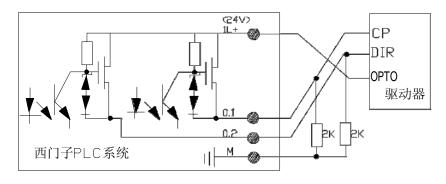

### 4.外形尺寸

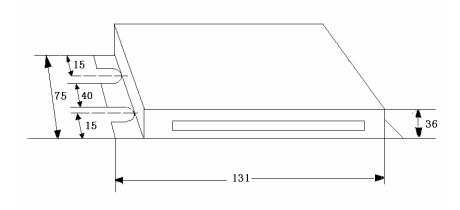

# 5.接线端子说明

5.1 电源接线: VDD: 直流电源正端(DC24-40V/3A)

GND: 直流电源地线

5.2 电机接线: A+、A-接电机线 A 相, B+、B-接电机线 B 相, C+、C-接电机线 C 相。

5.3 控制信号:

OPTO 为输入控制信号的公共阳端,

CP: 脉冲信号输入端(在 CP 停止施加时,即电机锁定时,要保证 CP 为高电平,使内部光耦戴止。)

DIR: 方向控制信号输入端(此端子加低电平,电机立即按反方向旋转。)

FREE: 脱机信号输入端(此端子加一个低电平,电机立即处于自由状态,电机相电流为 0)

注: 控制信号输入电流为 5mA~20 mA,一般使用输入电流 15 mA。

### 6. 常见问题解答

6.1 步进电机的运行方向和我要求的相反, 怎样调整?

可以改变控制系统的方向信号,也可以通过调整电机的接线来改变方向,具体如下:

对三相六线的电机,只需将其中两相的电机线交换接入驱动器即可,例如:把 A+和 A-交换, B+和 B-交换。6.2 细分后电机的步距角如何计算?

对于三相电机,细分后的步矩角等于电机的整步步距角除以细分数,例如细分数设定为 1 细分1.5 度 /0.75 度电机其细分步距角为 0.75 度/1=0.75 度;如细分数设定为 10,驱动 0.75 度电机,其细分步距角为 0.75/10=0.075 度。

6.3 电机的噪音特别大;而且没有力,电机本身在振动?

如遇到这种情况时,是因为步进电机工作在振荡区,一般改变输入信号频率 CP 就可以解决此问题。 6.4 电机在低速运行时正常,当是频率略高一点就出现堵转现象?

遇到这种情况多是因为加在驱动器的电源电压不够高引起的;把输入电压加高一些,就可以解决此问题,注意但不能高于驱动器电源端标注的最高电压;否则会引起驱动器烧毁,如原来接的电源电压是直流24V;现本可以把它接在直流36V。

6.5 驱动器通电以后, 电机在抖动; 不能运转?

遇到这种情况时,首先检查电机的绕组与驱动器连接有没有接错;如没有接错再检查输入频率 CP 是 否太高;可以参照 6.6。电机升降速设计简介解决此问题;如不能解决可能因为驱动器烧毁,请与本公司联系!

6.6 升降速设计简介:

步进电机速度控制是靠输入的脉冲信号的变化来改变的,从理论上说,只需给驱动器脉冲信号即可, 每给驱动器一个脉冲 (CP), 步进电机就旋转一个步距角 (细分时为一个细分步距角)但是实际上,如果脉冲 CP 信号变化太快,步进电机由于惯性将跟随不上电信号的变化;这时会产生堵转和丢步现象,所以步进电机在启动时,必须有升速过程;在停止时必时有降速过程,一般来说升速和降速规律相同,以下为升速为例介绍;

升速过程由突跳频率加升速曲线组成(降速过程反之)。突跳频率是指步进电机在静止状态时突然施加的脉冲启动频率,此频率不可太大,否则也会产生堵转和丢步。升降速曲线一般为指数曲线或经过修调的指数曲线,当然也可采用直线或正弦曲线等。用户需根据自己的负载选择合适的突跳频率和升降速曲线,找到一条理想的曲线并不容易,一般需要多次'试机'才行。指数曲线在实际软件编程中比较麻烦,一般事先算好时间常数存贮在计算机存贮器内,工作过程中直接选取。步进电机的升降速设计为控制软件的主要工作量,其设计水平将直接影响电机运行的平稳性、升降速快慢、电机运行声音、最高速度、定位精度(本公司产品在正确使用条件下,将保证其精度为100%)一种特例是:步进电机的运行速度不超过突跳频率,这时将不存在升降速问题。

单位名称:常州双杰电子有限公司

地址: 江苏省常州市戚墅堰区芳渚村 360 号

开户行:中行戚墅堰支行

帐号: 402050830111938218091001

税号: 320400718642125

电话: 0519-88352577 88359735

传真: 0519-88352858

Http://www.czshuangjie.com